
利亚德 LEYARD RoHS	LG-LSBC LWBC1X2箱体组装作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A0	初版发行	2024/8/12	何俊龙	李伟	徐小辉
安全作业指导书	加工箱体电源						
文件编号 LYD-IE-SOP-521							

机种	LSBC LWBC1X2	制程	箱体组装	作业号	07-01	标准工时	/	作业人数		页码	第 1 页 共 16 页

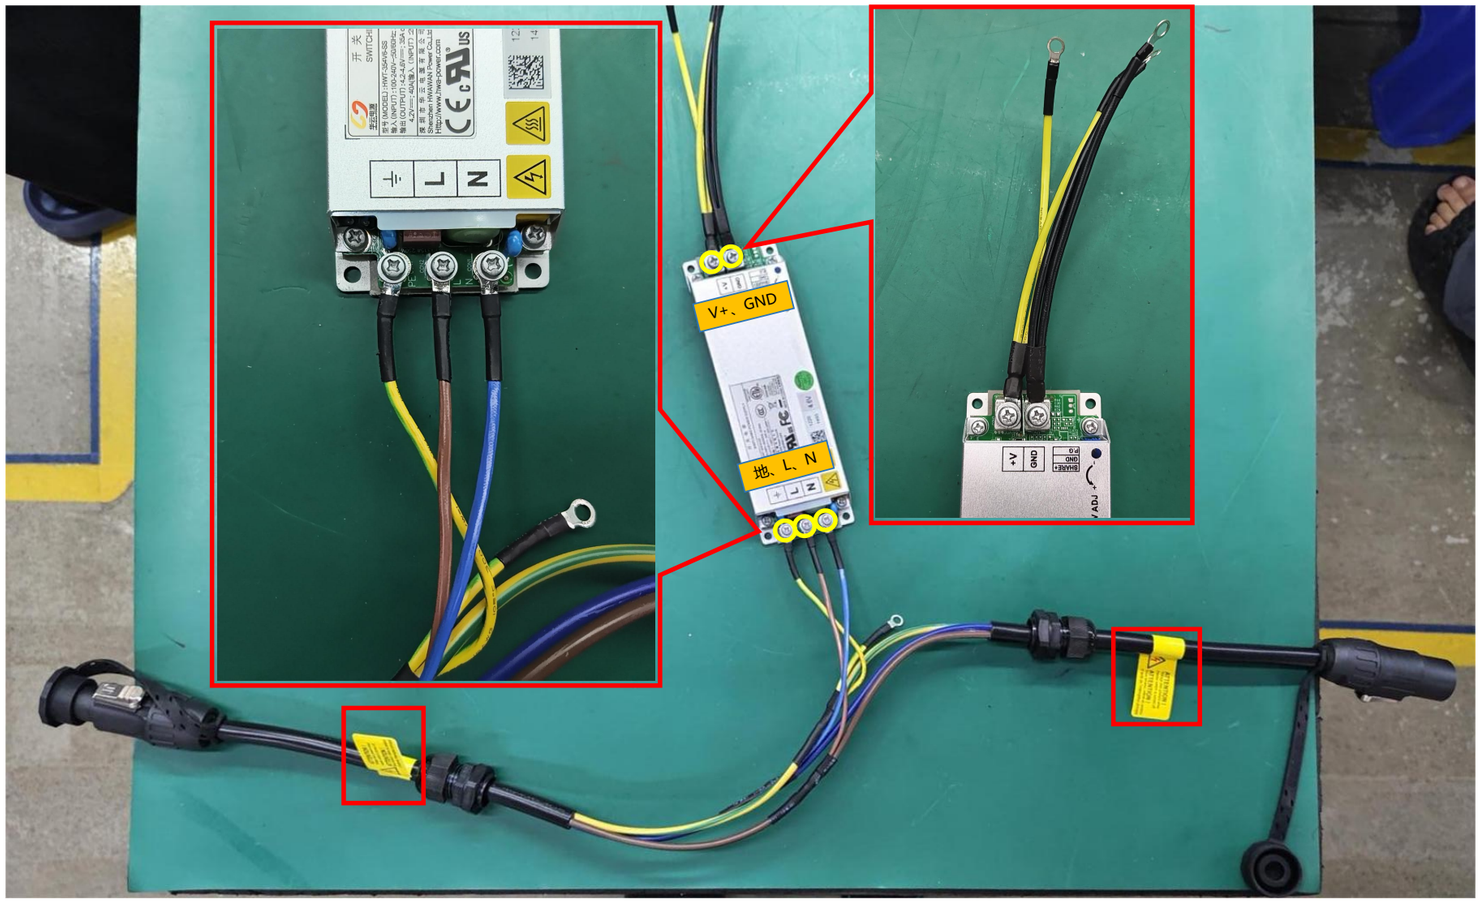

1.取1条电源线和2张不干胶警告标签，将警告标签贴在电源线上图中所示的两个位置；

2.取1个电源，将电源线接到电源 “地、L、N”极，注意黄绿线接地极，棕色线接 L极，蓝色线接N极，如图所示；

3.取16AWG硅胶黄黑线，将黄线接到电源V+极，将黑线接到电源GND极，如图所示；

电批扭力：3.0±0.5kgf.cm

需要打螺丝的工位可在作业时将手套食指和拇指部分剪掉方便抓取螺丝。

注意事项

1.注意戴上静电手环；
2.锁不锈钢螺钉时注意不可滑牙或锁不到位等；
3.作业时，注意防护，不可刮花后盖；
4.锁螺丝时，电批与箱体螺丝孔成 90度角为最佳作业标准；
5.不可私自调整电批扭力，以免扭力过大 /过小造成工件损坏和螺丝锁不到位现象。

使用物料

物料编号	物料名称规格	数量
51611120001R00	不干胶警告标签 T0V0 PVC黄色 L111*W20*H0.2英法双语	2
216P0B60000R68	新世联miniNEV电源线600MM(两端西尚公母插头塑胶锁头)OBROHS	1
216YBL11000R68	16AWG硅胶黄黑线110MM （两组分支 两端为O型导线头） ROHS	1
23046V30A00R41	华云1路输出开关宽幅电源封闭4.6V/30A HWT-354V6-SS	1

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2	电批	3.0±0.5kgf.cm	1
3			
4			
5			

管制项目

是否带手套	是	是否防静电	是



